



**ELICOM**  
ELECTRONIC

# Instructions d'utilisation

## Balance modèle S300P




# Sommaire

<b>1. INTRODUCTION</b> .....	<b>3</b>
<b>2. INSTALLATION</b> .....	<b>3</b>
<b>3. APERÇU DE L'APPAREIL</b> .....	<b>5</b>
<b>4. MODE D'EMPLOI</b> .....	<b>9</b>
<b>5. PROGRAMMATION</b> .....	<b>15</b>
5.1. RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE LA PESÉE (FUNCS ENABLE).....	16
5.1.1. CONTRÔLE DU PESAGE RÉGLAGE .....	17
5.1.2. CONTRÔLE DU PESAGE - ACTIVATION .....	17
5.1.3. MÉMORISATION DES PARAMÈTRES DE CONTRÔLE DU POIDS APRÈS UN REDÉMARRAGE.....	17
5.1.4. SIGNALISATION SONORE.....	17
5.1.5. CHANGER LA COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE .....	17
5.1.6. MESURE DE CHARGE INSTABLE (DYNAMIC WEIGHING).....	18
5.1.7. MESURE DE FILTRE .....	18
5.1.8. TARE AUTOMATIQUE .....	18
5.1.9. MAINTIEN AUTOMATIQUE DE LA LECTURE (AUTO HOLD) .....	18
5.1.10. MAINTIEN DE LA LECTURE (HOLD) .....	18
5.1.11. MODE COMPTAGE .....	19
5.1.12. COMPTAGE 2.....	19
5.1.13. RÉTROÉCLAIRAGE .....	19
5.1.14. DATE .....	19
5.1.15. HEURE.....	19
5.1.16. ARRÊT AUTOMATIQUE.....	19
5.1.17. SIGNALISATION SONORE.....	20
5.1.20. COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE .....	20
5.2. PARAMÈTRES IMPRESSION ET ACCUMULATIONS (SETUP PRINT).....	20
5.3. RÉGLAGE INTERFACES RS232 .....	22
5.4. PARAMÈTRES SYSTÈME (SYSTEM PARAMETERS).....	22

## 1. INTRODUCTION

Cette documentation contient des informations sur l'installation et le fonctionnement de votre Balance calculant le prix modèle-S300P/PM. A lire attentivement le Mode d'emploi avant utilisation.

### 1.1 MESURES DE SÉCURITÉ

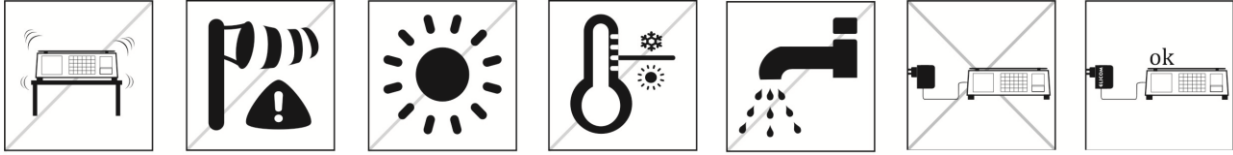

- Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni par le fabricant. L'utilisation d'un adaptateur non approprié pourrait endommager la balance.
- Ne pas mettre des charges plus lourdes que le poids maximal autorisé, indiqué dans la documentation.
- Posez les matières à peser avec précaution sur la surface de mesure.
- Ne pas immerger la balance dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser la balance dans un environnement dangereux.
- La balance ne doit pas être utilisée dans des conditions d'environnement poussiéreux, d'humidité élevée, de corrosion, d'écarts brusques de température et de forts courants d'air.
- Ne posez pas la balance sur des surfaces instables.
- Ne posez pas la balance près de radiateurs ou à la lumière directe du soleil.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de l'adaptateur avant le nettoyage ou l'entretien.
- Tenez toujours la balance de dessous lorsque vous la transportez, ne pas saisir la balance par le plateau métallique.
- L'élimination du produit et de ses accessoires doit être conforme aux réglementations locales.

## 2. INSTALLATION

### 2.1 CONTENU DU KIT

DANS LE KIT VOUS DEVEZ TROUVER:

- |   |  |
|---|--|
| ✓ Balance                                 | ✓ Instructions d'utilisation                       |
| ✓ Plateau de pesée métallique             | ✓ Pile au lithium rechargeable 3.7V<br>(en option) |
| ✓ Adaptateur d'alimentation (AC 5V/500mA) | ✓ RS232 câble interface (en option)                |

## 2.2 INSTALLATION DU PLATEAU DE PESÉE MÉTALLIQUE

Posez le plateau métallique sur la balance comme indiqué sur l'image et appuyez doucement.

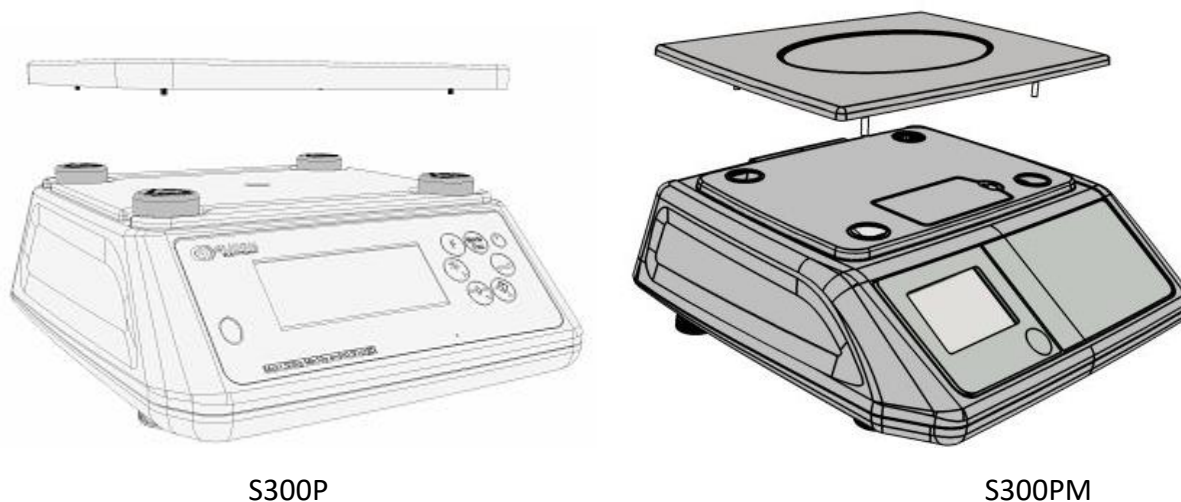


Fig.2.2. Mise en place du plateau métallique

## 2.3 MISE EN PLACE ET MISE A NIVEAU DE LA BALANCE

Assurez-vous que la balance est posée sur une surface plane, stable, sans vibrations et qu'elle ne soit pas exposée à la lumière solaire directe.

Une fois que vous avez posé la balance, mettez - la à niveau par les quatre pieds réglables qui se trouvent sur le fond de la balance de sorte que la bulle du niveau soit exactement dans le centre.

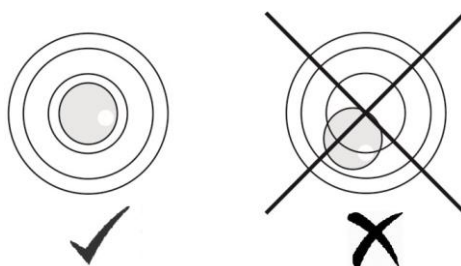


Fig. 2.3 – Niveau

## 2.4 ALIMENTATION

La balance S300P/PM est alimentée par un adaptateur fourni par le fabricant. Insérez d'abord l'adaptateur de prise dans la balance, puis connectez l'adaptateur au réseau électrique.

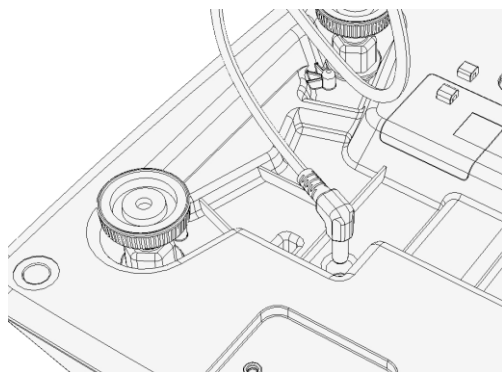


Fig. 2.4 – Connexion de l'adaptateur d'alimentation S300 P / S300 PM

## 2.5 PILE RECHARGEABLE

La balance S300P/PM dispose d'une pile au lithium rechargeable de 3,7V en option. Cela permet à la

balance de fonctionner indépendamment sans électricité, ce qui en fait un excellent choix pour travailler à l'extérieur.

### 2.5.1 MISE EN PLACE DE LA PILE

Avant d'insérer la pile, assurez-vous que la balance est éteinte et déconnectée de l'adaptateur. Retirez le plateau métallique et ouvrez le compartiment de la pile comme indiqué sur la figure ci-dessous. Connectez votre pile, assurez-vous que le compartiment est fermé et enfin mettez le plateau métallique.

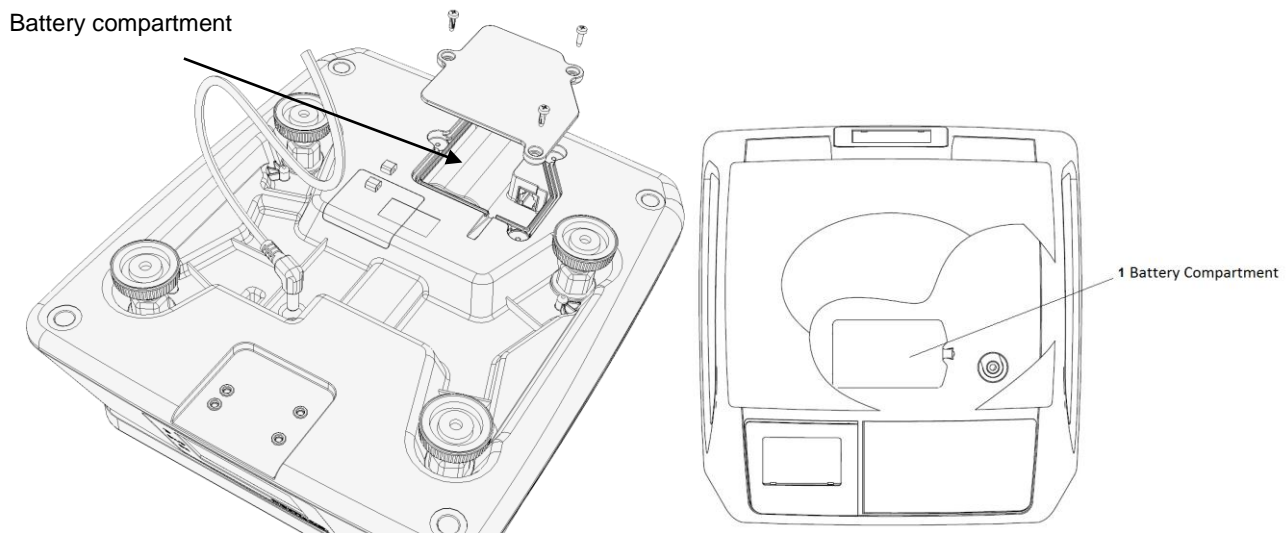



Fig. 2.5.1 – Position de la pile S300PM / S300P

### 2.5.2 RECHARGE DE LA PILE

La pile est chargée automatiquement après avoir connecté la balance au réseau électrique. Le niveau de charge de la pile est représenté par le symbole , qui est situé sur l'écran frontal. Lorsque le niveau de charge de la pile est très faible, l'indicateur sera complètement vide et il commencera à clignoter. Notez que lorsque le niveau est bas, la balance sera éteinte automatiquement pour éviter tout dommage.

## 3. APERÇU DE L'APPAREIL

### 3.1. Dimension


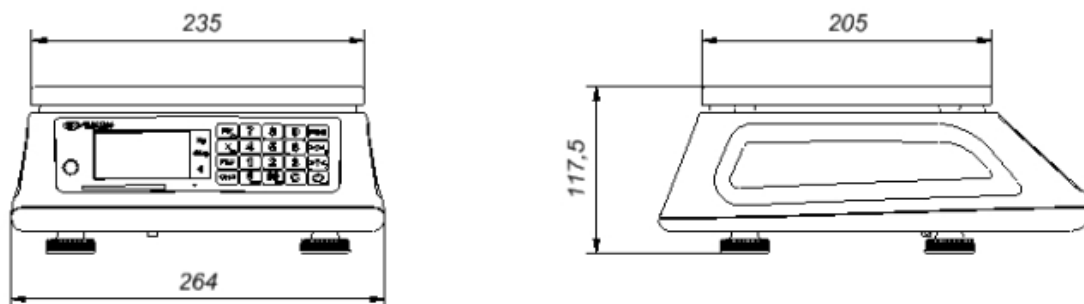


Fig. 3.1.1 - Modèle: S300P



Fig. 3.1.2 - Modèle S300PM


**3.2 Vue de dessous**

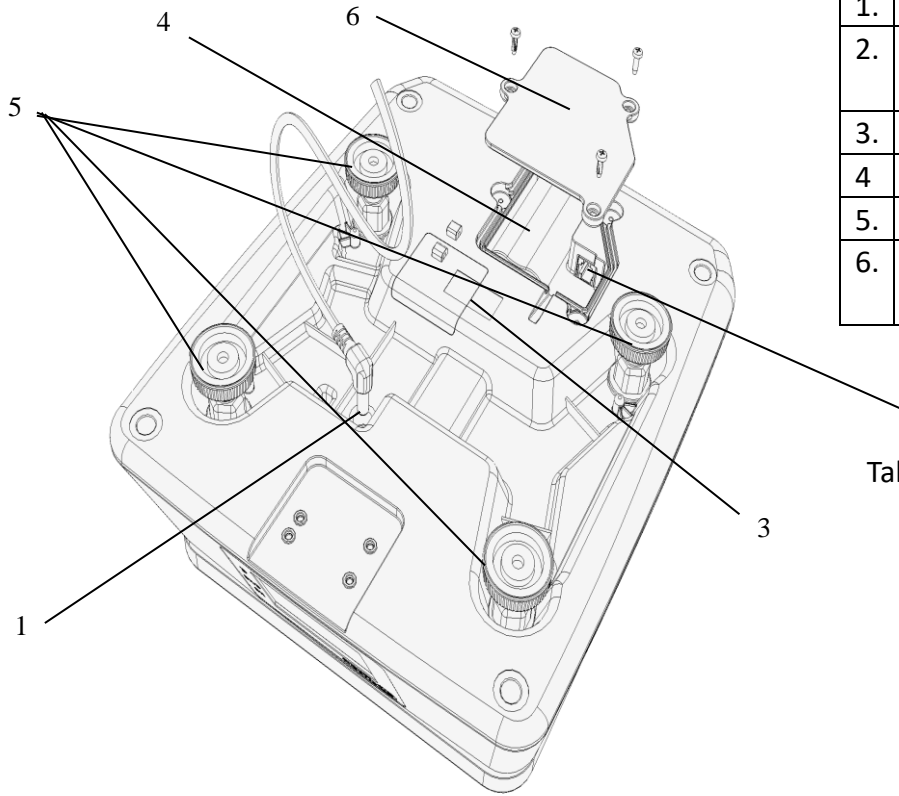

1.	Prise de courant
2.	RS232 connexion interface
3.	Sceau
4.	Pile
5.	Pied réglable
6.	Couvercle de la pile et de l'interface

Tableau 3.4.1 – S300P

Fig. 3.2.1. – S300P

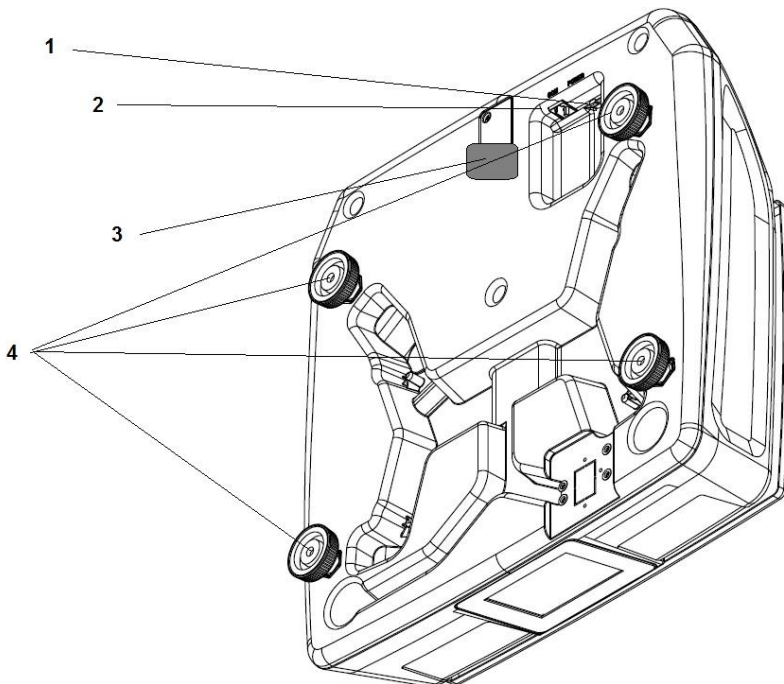

1.	Prise de courant
2.	RS232 interface de connexion
3.	Sceau
4.	Pied réglable

Tableau 3.4.2 – S300PM

Fig. 3.2.2. – S300PM

### 3.3 CONNEXIONS D'INTERFACE

#### 3.3.1 Couplage RS232 interface

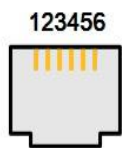



Fig. 3.3.1 – RS232 couplage

Signal	RS232 Port 1	RS232 Port 1
TXD	5	
RXD	4	
GND	3	


#### 3.3.2 Câble d'interface - Balance - PC

Connecteur balance  
Balance

Connecteur  
PC

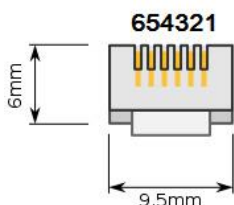

RJ11 6P4C

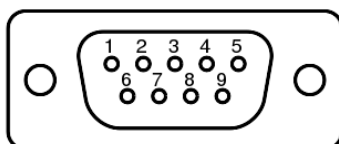

DB9 femelle

Signal	BALANCE mâle RJ11 6C4P	PC femelle DB9
TXD	5	2
RXD	4	3
GND	3	5

Fig. 3.3.2 – Connecteur de câble de la balance vers le PC

### 3.4. Modèles


Modèle	OIML (CE)	Nombre intervalles	Max	(e)	Dimension mm
S300P-T 3	Non	Single interval	3 kg	0.1g	235 x 205
S300P-T 6	Non	Single interval	6 kg	0.2g	235 x 205
S300P-T 15	Non	Single interval	15 kg	1g	235 x 205
S300P-T 30	Non	Single interval	30 kg	1g	235 x 205
S300P 1.5/3	Oui	Dual interval	1.5/3 kg	0.5/1 g	235 x 205
S300P 3/6	Oui	Dual interval	3/6 kg	1/2g	235 x 205
S300P 6/15	Oui	Dual interval	6/15 kg	2/5g	235 x 205
S300P 15/30	Oui	Dual interval	15/30 kg	5/10 g	235 x 205
S3300PM-T 3	Non	Dual interval	3 kg	0.1g	290 x 221
S300PM-T 6	Non	Dual interval	6 kg	0.2g	290 x 221
S300PM-T 15	Non	Dual interval	15 kg	1g	290 x 221
S300PM-T 30	Non	Dual interval	30 kg	1g	290 x 221
S300PM 1.5/3	Oui	Dual interval	1.5/3 kg	0.5/1 g	290 x 221
S300PM 3/6	Oui	Dual interval	3/6 kg	1/2g	290 x 221
S300PM 6/15	Oui	Dual interval	6/15 kg	2/5g	290 x 221
S300PM 15/30	Oui	Dual interval	15/30 kg	5/10 g	290 x 221

### 3.5. Clavier et écrans d'affichage

La balance S300P/PM est équipée d'un écran LCD segmentaire avec rétroéclairage multicolore (S100P uniquement) et de touches au design ergonomique à l'avant.



S300P

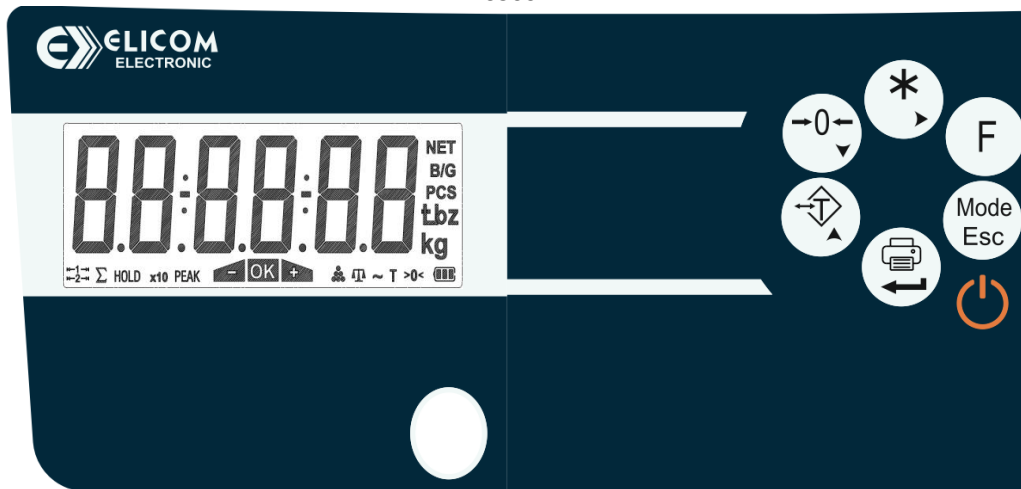


S300PM




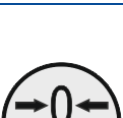




#### Signification des icônes d'affichage

	Stabilité
	Position zéro
	La lecture n'est pas stable
	Unité de mesure située sur le côté droit de l'écran: kg, g, t.
	État de la pile
	Affichage du poids NET
	Affichage TARE
	Affichage de nombre en mode comptage
	La balance est en mode comptage
	L'indication est en mode HOLD/AUTO HOLD
	Mode dynamique activé La valeur accumulée s'affiche
	La lecture est EN-DESSOUS de la limite en mode de contrôle du poids
	La lecture est DANS la limite en mode de vérification du




	poids
	La lecture est AU-DESSUS de la limite en mode de vérification du poids
<b>x10</b>	La lecture est d'une résolution 10 fois plus élevée

#### Touches:

	<b>Touche on/off</b> : Maintenez enfoncée la touche on / off de la balance
	<b>Mode</b> : Maintenez enfoncée pour entrer dans le menu <b>Escape</b> : En mode Menu, appuyez sur la touche de sortie en mode normal
	<b>Touche Function</b> : Entrée vers la fonction Hi-lo, comptage ou mesure dynamique
	<b>Remise à zéro</b> : Appuyez pour remettre la balance à zéro. La balance doit être déchargée et la lecture stable. <b>Effacer les accumulations</b> : Appuyez et maintenez pour supprimer les accumulations en mode ACCUMULATION
	<b>Flèche VERS LE BAS</b> : Utilisée pour entrer des nombres en mode PROGRAMMATION
	<b>Tare</b> : Appuyez pour activer la tare <b>Flèche VERS LE HAUT</b> : Utilisée pour saisir des nombres en mode PROGRAMMATION
	<b>Conversion entre les unités de mesure</b> <b>Entrée en mode de comptage</b> quand il y a un poids brut <b>Flèche à DROITE</b> : Utilisée pour entrer des nombres en mode PROGRAMMATION
	<b>Enter</b> : Confirmation de la valeur saisie <b>Hold</b> : Maintient l'affichage actuel lorsque la fonction HOLD est activée <b>Print</b> : imprime une note / étiquette sur une imprimante externe <b>Accumulation</b> : imprime l'accumulation

## 4. MODE D'EMPLOI

### 4.1 Allumer / Éteindre

Appuyez sur  pour allumer la balance. La balance exécute un auto-test et affiche une version du firmware, puis se remet à zéro. Si la position zéro n'est pas réglée correctement, un message (--0-- ERR) s'affiche. La plate-forme de chargement n'est peut-être pas vide. Dans ce cas, déchargez et éteignez et rallumez.

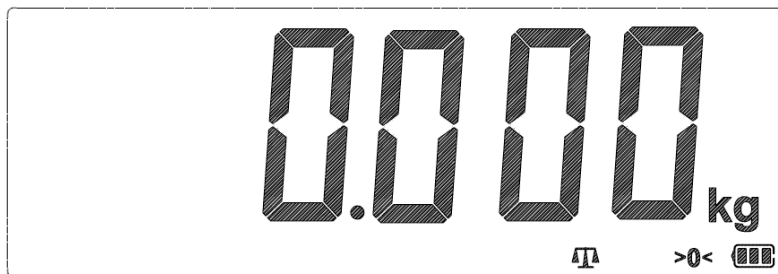



Fig. 4.1 Écran d'affichage de base

Pour éteindre, maintenez enfoncée la touche  pendant environ 3 secondes.

#### 4.2 Remise à zéro

En raison du plateau ou d'influences externes, il est possible qu'une balance non chargée affiche un poids autre que 0,000 kg.

1. Assurez-vous que la plate-forme de chargement est vide.


2. Appuyez sur la touche .

3. Apparaît le symbole  - indiquant que la réinitialisation a réussi.

A noter que l'écart maximum compensé par la remise à zéro est de +/- 2% de la capacité maximum de la balance.

#### 4.3. Tarage

1. Posez la charge - tare sur la balance

2. Appuyez sur la touche . Le poids sera enregistré et la balance affichera 0,000 kg, et le symbole NET sera disponible.

3. Posez votre objet à peser. Maintenant, la balance n'affichera que le net - le poids de l'objet pesé.


#### 4.4. Tarage automatique


Lorsque la fonction de tare automatique est activée, la charge initialement placée est automatiquement prise comme tare. Lorsque la balance est complètement déchargée, la tare est automatiquement réinitialisée.

#### 4.5. Mode de comptage




##### 4.5.1 Comptage simple


Utilisez ce mode pour compter plusieurs détails identiques.

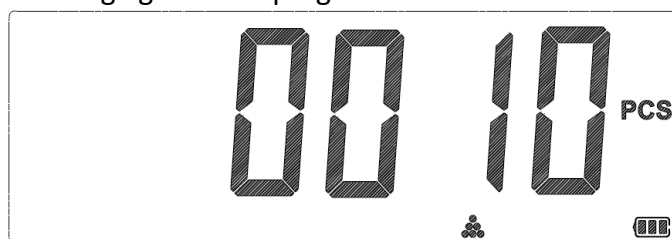
Mettez des détails dont le nombre est connu à l'avance et maintenez la touche enfoncée .  
La balance passera en mode de réglage du comptage.



Avec la touche **F** sélectionnez le nombre de pièces placées sur la plate-forme 10, 20, 50, 100, 200 pcs.

ou bien, entrez le numéro souhaité avec les touches   .


Appuyez sur  pour commencer le comptage.

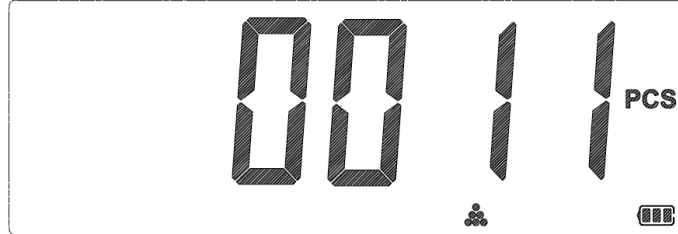





Pour quitter le mode comptage, maintenez **Mode Esc**.


#### 4.5.2 Comptage de pièces avec un poids unitaire connu


**Remarque:** La fonction PCS CN doit être activée et avoir la valeur 1

Pour commencer, appuyez sur la touche **F** pendant que **COUNT** est affiché et confirmez avec .

«WEIGH» apparaît sur l'écran d'affichage, dans ce mode entrez le poids des pièces pré-comptées et confirmez avec la touche .


«PCS» s'affiche alors. Saisissez le nombre de pièces correspondant au poids saisi précédemment. Utilisez si nécessaire les touches   .

Appuyez sur  pour commencer le comptage.

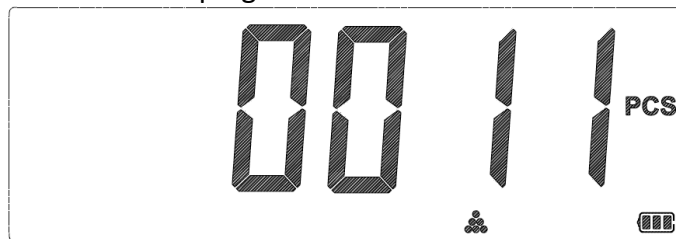

Pour quitter le mode comptage, maintenez **Mode Esc**.

#### 4.5.3 Comptage des détails dans un récipient

Placez le récipient vide sur la balance et prenez la tare avec la touche .

Continuez comme décrit ci-dessus.

**Remarque:** Le résultat du comptage des détails ne peut pas être utilisé pour les paiements directs et n'est pas garanti par la déclaration de conformité CE.

#### 4.6. Mesure de contrôle

La balance S300P peut mesurer et signaler si la charge mesurée se situe dans une plage prédéfinie. Cela se fait au moyen d'un signal sonore, en changeant la couleur du rétroéclairage et en affichant des icônes sur l'écran d'affichage: Hi, OK, Lo

Pour commencer, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que **HI-LO** s'affiche et confirmez avec  pour régler le mode:


Dans ce menu, saisissez les données suivantes:

 LO: 000.000 – entrez la limite INFÉRIEURE autorisée du poids.

 HI: 000.000 – entrez la limite SUPÉRIEURE autorisée de poids.

- Auto- 0/1 - réglé sur 1 si vous souhaitez que les limites inférieure et supérieure soient mémorisées et utilisées même après la mise hors / sous tension off/on sur la balance Quand = 0 la balance lors de l'entrée dans le mode ouvre une boîte de dialogue pour la saisie des paramètres.

- START HI-LO – confirmez avec  pour démarrer la mesure de contrôle

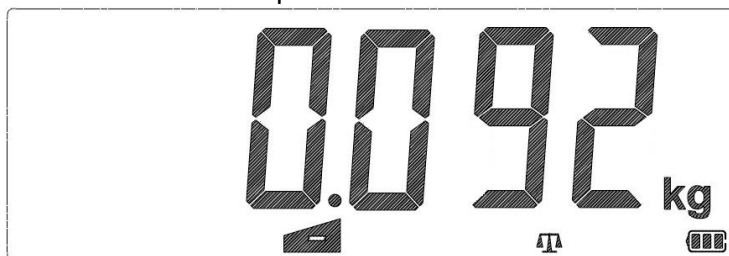

 Mode  
Esc

Pour quitter le mode comptage, maintenez


**Remarque:** 1. Le changement de couleur du rétroéclairage n'est disponible que pour la balance modèle S300P.


2. Pour les charges dans la gamme Low - Hi, une icône OK s'affiche, suivie d'une signalisation sonore et d'un rétroéclairage clignotant, selon les paramètres du mode.

3. Le mode doit être activé au préalable à partir du menu de mesure de contrôle SETUP.

#### 4.7. Maintien de la lecture (HOLD)

Cette fonction permet de maintenir l'affichage après le déchargement de la balance. Pour ce faire,

appuyez sur:  et le poids retenu sera affiché

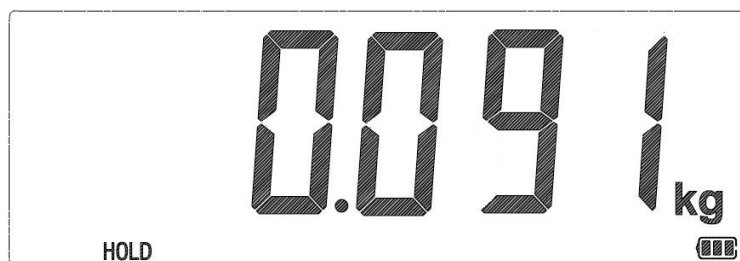


Le poids retenu sera affiché pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que la touche  soit enfoncé.

**Remarque:** La fonction Hold doit être pré-activée à partir d'un menu.

Lorsque la fonction Hold est activée, la fonction d'impression automatique ne fonctionne pas.

#### 4. 8. Maintient automatique de la lecture (Auto Hold)

Utilisez ce mode pour mesurer des charges volumineuses qui recouvrent l'écran d'affichage. Placez la charge et une fois qu'elle se stabilise, la lecture restera à l'écran après le déchargement.

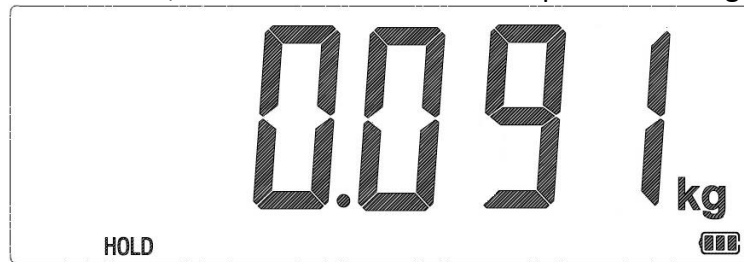

Le poids retenu sera affiché pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que la touche soit enfoncée




**Remarque:** La fonction Auto Hold doit être pré-activée à partir du menu SETUP.


Lorsque la fonction Hold est activée, la fonction Auto Print ne fonctionne pas.

#### 4.9. Cumulation des pesées


Les balances S300 ont la capacité de résumer les résultats de mesures successives enregistrées par simple

pression de la touche  ou impression automatique d'étiquettes.

Placez la charge sur la balance. Confirmez la mesure avec la touche .

Pour voir la somme des mesures, appuyez sur la touche  lorsque la balance est vide.

L'écran d'affichage affichera le poids accumulé jusqu'à ce moment.


Pour supprimer les accumulations, maintenez la touche  enfoncée.

Appuyez sur la touche  pour quitter.

**Remarque:** La fonction de sommation doit être pré-activée par PRINT SETUP.

Cette fonctionnalité n'est pas autorisée pour une utilisation commerciale dans certains pays.








#### 4.10. Impression

Appuyez sur  pour envoyer des données à une imprimante d'étiquettes ou à un PC.

**Remarque:** Les paramètres de communication et / ou d'impression doivent être définis à l'avance. La transmission de données n'est possible que lorsque la charge est dans une position stable.


#### 4.11. Réglage rapide des paramètres d'impression

Appuyez sur les touches de manière séquentielle lorsque la balance est vide .

<p><b>LABEL</b> – choix de format d'étiquette # pour l'impression</p> <p>Pour changer utilisez:   </p> <p>Appuyez sur  pour le périmètre suivant</p> <p><b>LOT-1</b> Utilisé en mode d'impression d'étiquettes. Entrez jusqu'à 15 lettres ou chiffres.</p> <p>Appuyez sur  pour le périmètre suivant.</p> <p><b>LOT-2</b> Utilisé en mode d'impression d'étiquettes. Entrez jusqu'à 15 lettres ou chiffres.</p> <p>Appuyez sur  pour le périmètre suivant.</p> <p><b>LOT-3</b> Utilisé en mode d'impression d'étiquettes. Entrez jusqu'à 15 lettres ou chiffres.</p> <p>Appuyez sur  pour le périmètre suivant.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">00 LABEL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">0 LOT-1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">0 LOT-2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0 LOT-3</div>
--	---

#### 4.12.

##### Changement d'unité de mesure


Appuyez sur  pour une commutation rapide de l'unité de mesure g – kg.  
La balance doit être déchargée.


**Remarque:** La commutation doit être activée à partir du menu SETUP.


#### 4.13. Pesage de charge mobile (Dynamic weighing)


Ce mode est conçu pour mesurer des animaux vivants - enter dynamic weighing mode.

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que **WEIGHT DYNAM** s'affiche et confirmez avec. 

Lorsque le mode est activé, l'icône  clignote à l'écran et le message «**START / Current Weight**» s'affiche.

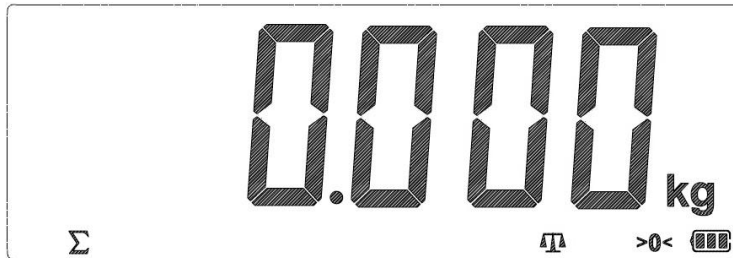

Pour démarrer le pesage, placez la charge et appuyez sur la touche .


Le pesage dynamique (Dynamic weighing) est terminé lorsque vous déchargez la balance ou appuyez sur la touche .

**Remarque:** 1. Le résultat de la mesure sera conservé à l'écran d'affichage pendant 8 secondes, après quoi il sera supprimé.


2. Cette fonctionnalité n'est pas autorisée pour un usage commercial.

3. Le mode de pesage dynamique (Dynamic weighing), doit être pré-activé

## 5. PROGRAMMATION

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le mode.

SETUP sera affiché.

Appuyez sur  pour entrer dans le menu SETUP.

Menu SETUP a les sous-menus suivants:

**MENU USER** – réglage des paramètres Hi-Lo


**FUNCS ENABLE** – On/Off des fonctions de base

**SETUP PRINT** – Réglage des paramètres d'impression

**MENU INTERF** – Réglage des interfaces de la balance et des protocoles de communication



**MENU SYSTEM** – Réglage des fonctions de base et calibrage (la modification de ces paramètres est protégée par un cavalier)
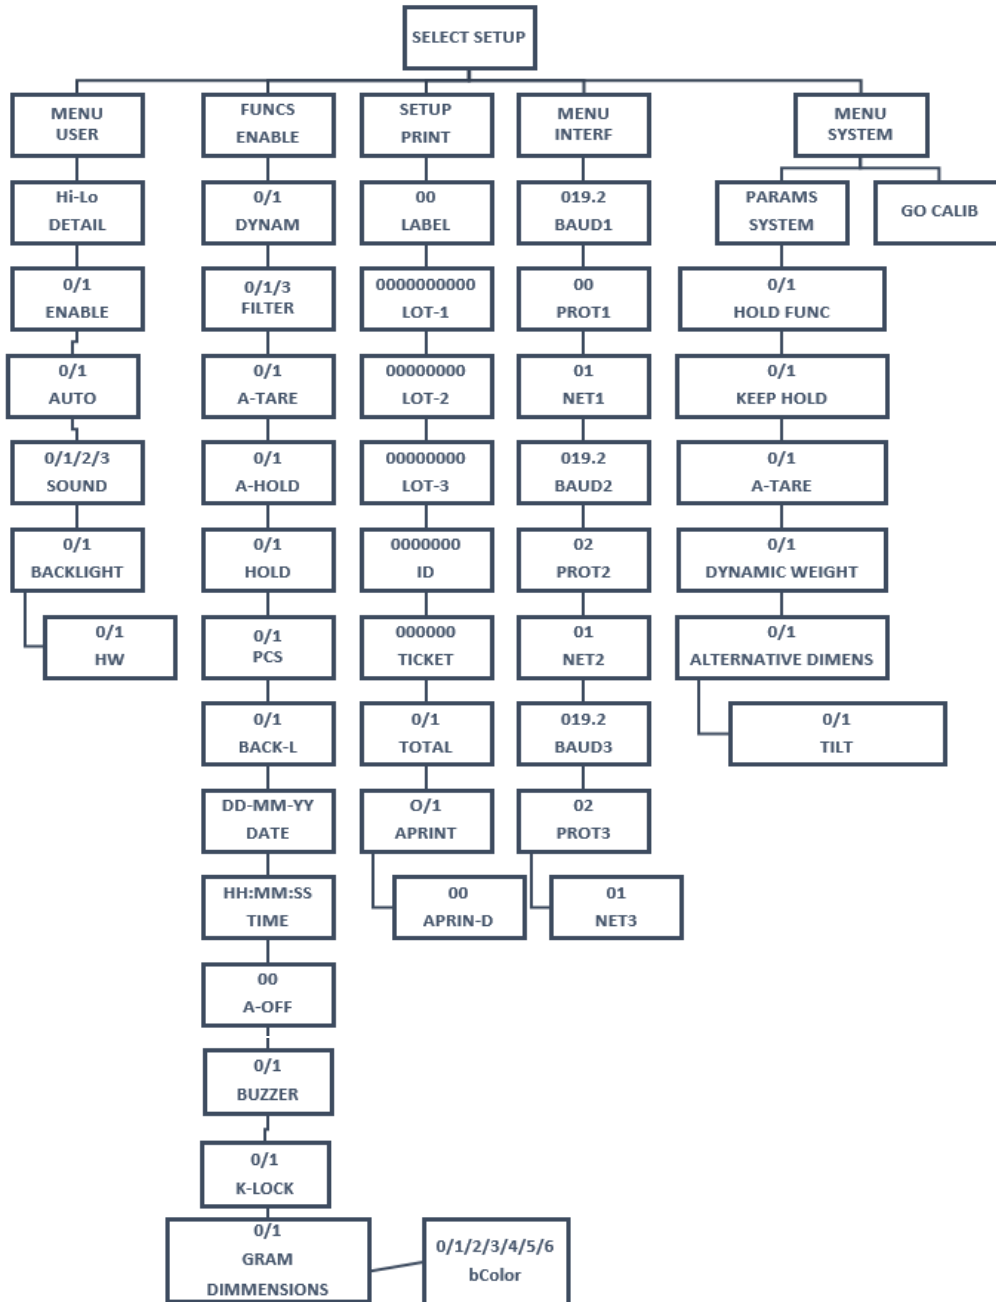
## Diagramme du menu




### 5.1. Réglage des paramètres de la pesée (FUNCS ENABLE)

Depuis le mode de fonctionnement, maintenez  /SELECT SETUP  /MENUS USER  /FUNCS

ENABLE Pour accéder rapidement au menu, appuyez sur:  et 




### 5.1.1 Contrôle du pesage réglage


Appuyez sur  pour entrer dans le menu.

### 5.1.2 Contrôle du pesage - activation

0-Interdit

1- Activé


Pour changer, appuyez sur .


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.1.3 Mémorisation des paramètres de contrôle du poids après un redémarrage

0 - Interdit

1- Activé

Pour changer, appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


### 5.1.4 Signalisation sonore


0- Désactivée

1- Alarme sonore à OK

2- Alarme sonore à LO

3- Alarme sonore à HI

Pour changer, appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


### 5.1.5 Changer la couleur du rétroéclairage

0- Désactivé


1- Activé Lo - Jaune, OK - Vert, Hi - Rouge

2- Activé Lo - Jaune, OK - Blanc, Hi - Rouge

3- Activé Lo - Blanc, OK - Vert, Hi - Rouge

Pour changer, appuyez sur .

\* Le changement de rétroéclairage n'est disponible que pour le modèle S300P.

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

0  
HL-DET

0  
ENAB

0  
AUTO

0  
SOUND

0  
BACK-L

### 5.1.6. Mesure de charge instable (Dynamic weighing)

0 -Interdit

1 -Autorisé

Pour changer, appuyez sur



Appuyez sur



pour le paramètre suivant.

*\* Uniquement disponible si cette option est activée en usine.*

### 5.1.7. Mesure de filtre

0- Off

1- Medium

2- High

Pour changer, appuyez sur



Appuyez sur



pour le paramètre suivant.

### 5.1.8. Tare automatique

0- Interdit

1- Autorisé

Pour changer, appuyez sur



Appuyez sur



pour le paramètre suivant.

### 5.1.9. Maintien automatique de la lecture (Auto Hold)

0- Interdit

1- Autorisé

Pour changer, appuyez sur



Appuyez sur



pour le paramètre suivant.

### 5.1.10. Maintien de la lecture (Hold)

0- Interdit

1- Autorisé

Pour changer, appuyez sur



Appuyez sur



pour le paramètre suivant.

0  
DYNAMIC

0  
FILTER


0  
A-TARE


0  
A-HOLD

0  
HOLD

### 5.1.11. Mode comptage


- 0- Interdit
- 1- Autorisé


Pour changer, appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.1.12. Comptage 2


- 0-Interdit
- 1-Autorisé


Pour changer, appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.1.13. Rétroéclairage

- 0- Désactivé
- 1- Activé


Pour changer, appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.1.14. Date

Format: DD-MM-YY


Utilisez les touches fléchées pour entrer.

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.1.15. Heure

Format: HH:MM:SS


Utilisez les touches fléchées pour entrer.

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.1.16. Arrêt automatique

- 00 - Interdit
- 01 - 60 en minutes;

Utilisez les touches fléchées pour entrer.

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

0  
PCS

0  
COUNT

0  
BACK-L

00°00°00  
DATE


00°00°00  
TIME


00  
A-OFF

### 5.1.17. Signalisation sonore

0- Désactivée.

1- Activée

Pour changer appuyez sur .


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


1  
BUZZER

### 5.1.18. Verrouillage du clavier

0- Désactivée.

1- 1- Activée

Pour changer appuyez sur .


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


0  
K-LOCK

### 5.1.19 Changement de l'unité de mesure

0- Interdit

1- Autorisé


Pour changer appuyez sur .


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

0  
DIMENS

### 5.1.20 Couleur du rétroéclairage

- |          |               |          |
|----------|---------------|----------|
| 0. Blanc | 1. Vert       | 2. Rouge |
| 4. Bleu  | 5. Bleu clair | 6. Lilas |

Pour changer appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


Pour quitter appuyez sur .

1  
BCOLOR

## 5.2. Paramètres impression et accumulations (SETUP PRINT)

### 5.2.1. LABEL – choix format d'étiquette # pour l'impression


Pour changer appuyez sur .


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.2.2. LOT-1

Utilisé en mode d'impression d'étiquettes

Entrez jusqu'à 15 lettres ou chiffres

Pour changer appuyez sur .


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


00  
LABEL

0  
LOT-1

### 5.2.3. LOT-2


Utilisé en mode d'impression d'étiquettes.  
Entrez jusqu'à 15 lettres ou chiffres.


Pour changer appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.2.4. LOT-3


Utilisé en mode d'impression d'étiquettes.  
Entrez jusqu'à 15 lettres ou chiffres.

Pour changer appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.2.5. ID


Utilisé en mode d'impression d'étiquettes. Balance ID #  
Entrez un nombre entre 0 et 99.

Pour changer appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

### 5.2.6. TICKET

Utilisé en mode d'impression d'étiquettes. Étiquette de numéro de séquence #.

Entrez un nombre Pour changer appuyez sur .

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


### 5.2.7. TOTAL

Activation la fonction pour TOTAL

0- Off

1- On

Utilisez le clavier numérique.

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


### 5.2.8. AUTO PRINT

Activation de l'impression automatique d'étiquettes lorsque la position est stable.

0- Off

1- On

Utilisez le clavier numérique.


Appuyez sur  pour le paramètre suivant.


### 5.2.9. APRIN-D

Paramètre supplémentaire pour l'impression automatique.

Nombre de divisions avec lesquelles la lecture doit être modifiée pour exécuter à nouveau l'impression automatique. Entrez un nombre.

Utilisez le clavier numérique.

Appuyez sur  pour le paramètre suivant.

Maintenez enfoncé pour quitter .

0  
LOT-2

0  
LOT-3

0  
ID

0000001  
TICKET

0  
TOTAL

0  
APRINT

00  
APRINT-D

### 5.3. Réglage interfaces RS232

Les balances S300 sont équipées en standard de 2 interfaces RS232. Un câble adaptateur supplémentaire est nécessaire pour utiliser COM2.

#### COM1 NET

Utilisé pour les paramètres de protocole supplémentaires.

**00- Default**

01- Reserved

Utilisez le clavier numérique.



Appuyez sur pour le paramètre suivant.

#### COM2 Vitesse

Enter COM2 speed:

004.8 – 4800bps

009.6 – 9600bps

**019.2 - 19200bps (PC software, Master/Slave)**

Utilisez le clavier numérique.



Appuyez sur pour le paramètre suivant.

**COM2 Parameter =0 . N'est pas utilisé.**

Utilisez le clavier numérique.



Appuyez sur pour le paramètre suivant.

#### COM2 Prot-1

Choix de protocole

00- PC software SiComm, Master mode

01- Label editor

02- Imprimante d'étiquettes

03- CAS

04- BIMCO

05- Datecs

07,08 – Elicom

10 – Metler Toledo

16 – protocoles 00 + 01

Utilisez le clavier numérique.



Appuyez sur pour le paramètre suivant.

#### COM2 NET-2

Utilisé pour des réglages supplémentaires du protocole.

**00 Default**

01 Reserved

Utilisez le clavier numérique.



Appuyez sur pour le paramètre suivant.

00

NET-1

019.2

BAUD2

00

PAR-2

00

PROT-2

00

NET-2

### 5.4. PARAMÈTRES SYSTÈME (SYSTEM PARAMETERS)

Les paramètres de ce menu sont protégés par un cavalier. Une description détaillée est donnée dans l'instruction d'étalonnage.





Rue Kapitan Krastev 3

Silistra 7500

BULGARIE

tél.: +359 86 820 200, 882 255

e-mail: [info@elicom-bg.com](mailto:info@elicom-bg.com)

[www.elicom-bg.com](http://www.elicom-bg.com)